

モデリングキャスト仕上1



脱型したウェアの磨き仕上げです。
ナイフや金やすり等でパーティングラインやホールを磨きます。
7~8分乾きで作業を進めると捗ります。
硬いときには耐水ペーパーやスポンジやすりに水を含ませ作業します。



アイサイザーで目の裏側を削ります。
電動ツールで削る場合は気を付けて下さい。
裏側からツールをあて、頭の正面から見て目蓋の厚みを確認しながら作業を進めます。






ヘッドのジョイントを作ります。
 使用するのはステンレスバネ線(φ0.8mm)、ラミン丸棒(φ5mm)です。



丸棒の中心に穴を開けバネ線を通し、丸ペンチで抜けないように丸めます。



バネ線を12mm程度残してカットし、同様に丸めます。

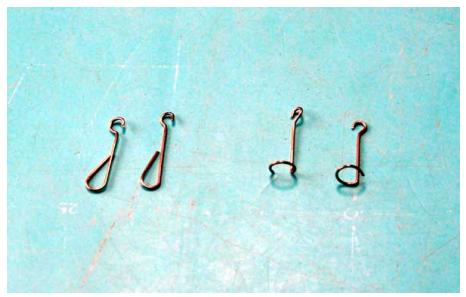

手足のジョイントを作ります。
 ジョイントの輪が球の中心に位置するよう
 長さを決めてください。

S字フックを作ります。
 首のフックはやや長めにします。





ヘッドジョイントを耳朶の位置に粘土で取付けます。



手足のジョイントはエポキシパテで取付けます。
足先には不要なパテを入れないよう綿を詰めておきます。



義眼をドベで仮止めし、粘土で固定します。



ヘッドキャップを取付けて完成です。



モデリングキャスト仕上げ1